

PCカメラ

MCM-01SL

取扱説明書

はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用の前はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 また、お読みになった後も大切に保管してください。


で使用の前に

■内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。 万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは、お買い求め いただいた販売店までご連絡ください。

セット内容

PCカメラ本体(ケーブル長さ 1.8m、クリップスタンド付)・・・・ 1 取扱説明書兼保証書(本書)・・・・・・・・・・・・ 1 CD-ROM(デバイスドライバ)・・・・・・・・・・・・・・・ 1 (注) 本意見には、スプリケーション・コートは仕屋しておりません

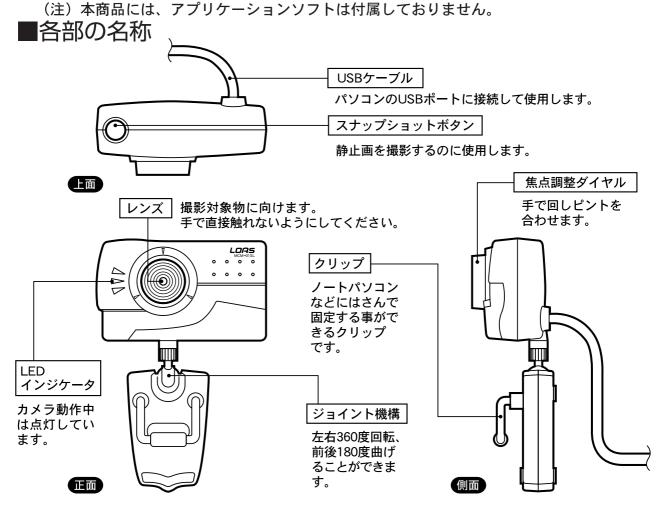

■動作環境

対応OS: Windows XP, 2000, Me, 98

PC側必要条件:

- ・Pentium 233MHz 同等以上
- · 32MB RAM (64MB RAM 推奨)
- ・CD-ROM ドライブ
- ・未使用の USBポート
 - ※USBハブ経由の場合はサポート対象外です
- ・最低160MB のハードディスク空き(260MB以上推奨)

PCカメラのセットアップ

注意 PCカメラは、まだUSBポートに接続しないでください。

■デバイスドライバのインストール

- 1.動いているアプリケーションソフトをすべて終了してください。
- 2.添付のCD-ROMをCD-ROM装置にセットしてください。
- 3.自動的にセットアップが起動します(画面1)ので「次へ」をクリックしてください。
 - ※自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の setup.exe を起動してください。



(画面1)

- 4.「MCM-01SLセットアップは要求された操作を実行中です。」の画面になります。
- 5.しばらく「インストール中」の画面で動いています。
 - %「Microsoft® DirectX® をインストールしています」と表示された場合は、しばらくお待ちください。
- 6.しばらくすると、「セットアップはコンピュータへのMCM-01SLのインストールを完了しました。」(画面 2)の画面になるので、「完了」をクリックしてください。
 - ※もしも「InstallShield Wizardの完了」(画面3)の画面になった場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して「完了」をクリックしてください。



(画面2)

7.これで、デバイスドライバの インストールは完了です。



(画面3)


■PCカメラの接続

デバイスドライバのインストール完了後、PCカメラを接続します。

WindowsXPの場合

- 1.パソコンのUSBポートにPCカメラのUSBケーブルを接続してください。
- 2.右下に「新しいハードウェア が見つかりました。」と表示 されます。
- 3.新しいハードウェアの検出ウィザード(画面4)が起動します。

「ソフトウェアを自動的に インストールする」を選択し、 「次へ」をクリックします。

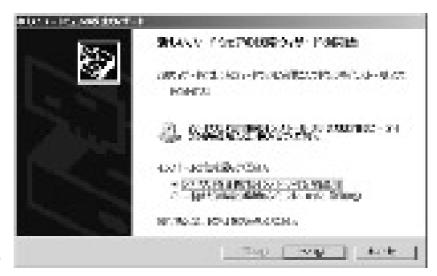

(画面4)

4.ハードウェアのインストール「このハードウェア: MCM-01SLを使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、WindowsXPとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません。」と表示されますが、「続行」をクリックしてください。5.しばらく「ソフトウェアをインストールしています。お待ちください。」(画面5)が

動いています。



(画面5)

6.次のソフトウェアのインストールが完了しました。の画面で「完了」をクリックして ください。

Windows2000, WindowsMeの場合

- 1.パソコンのUSBポートにPCカメラのUSBケーブルを接続してください。
- 2.「新しいハードウェアが見つかりました。」と表示されます。
- 3. ■Windows2000

「デジタル署名が見つかりませんでした」の画面になり「Microsoftデジタル署名によって、 ソフトウェアが Windows上でテストされ、その後・・・インストールを続行しますか?」 と表示されますが、「はい」をクリックしてください。

■ WindowsMe

「デジタル署名未検出」の画面になり「Windowsでの動作確認をしたソフトウェアには Microsoftのデジタル署名が付いています。・・・インストールを続行しますか?」と表示されますが、「はい」をクリックしてください。

4.しばらくすると自動的にインストールが終了します。

Windows98の場合

- 1.パソコンのUSBポートにPCカメラのUSBケーブルを接続してください。
- 2.「新しいハードウェアが検出されました。ソフトウェアをインストールしています。」 と表示されます。
- 3.しばらくすると自動的にインストールが終了します。

■デバイスドライバのアンインストール

デバイスドライバを削除する場合は、次の手順でおこなってください。 Windows XP.2000. Meの場合

- 1.コントロールパネルの 「プログラムの追加と削除」 を選択します。
- 2.一覧の中から、MCM-01SL を選択してください。
- 3.(画面6)の「変更」 「修正」「削除」から 「削除」を選択して、 「次へ」をクリックし てください。



(画面6) ■

- 4.選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除しますか? で「OK」をクリックしてください。
- 5.MCM-01SLセットアップは要求された操作を実行中です。"アンインストール中"
- 6.しばらくすると、「メンテナンスの完了」が表示されますので、「完了」を選んでください。 7.これでアンインストール完了です。

Windows98の場合

- 1.コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」を選択します。
- 2.一覧の中から、MCM-01SLを選択し「追加と削除」をクリックしてください。
- 3. (画面6)の「変更」「修正」「削除」から「削除」を選択して「次へ」をクリックしてください。
- 4.選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除しますか? で「OK」をクリックしてください。
- 5.「MCM-01SLセットアップは要求された操作を実行中です。"アンインストール中"」と表示されます。
- 6.もしも(画面7)が表示されたらOKをクリックしてください。



(画面7)

- 7.しばらくすると、「メンテナンスの完了」が表示されますので、「完了」を選んで ください。
- 8.これでアンインストール完了です。

■ご注意

- ・USBハブ経由で本カメラを接続した場合は、正常に動作しない場合があります。
- ・デバイスドライバをインストールする前にPCカメラをUSBポートに接続してしまうと、「ドライバが見つかりません」となるか、または、別のドライバでインストールか完了されてしまう事があります。この場合は、正常に動作する事が出来ませんので、必ず先にCDよりデバイスドライバを正しくインストールした後に、USBカメラを接続する様にしてください。
- ・カメラを使用するアプリケーションソフトなどが動いていない時にカメラ本体の"スチルシャッター"ボタンを押下すると"Still Image Capture"等のソフトが立ち上がってしまう場合がありますが、このソフトの機能に関してはサポート対象外となります。

製品仕様

センサ 1/3インチ CMOSセンサ

画素数 35万画素

解像度 最大640 × 480 (VGA)

撮影距離 最短 5 cm~∞

色数 最大約1677万色(24 ビット) フレームレート 最大30 fps (320 × 240 時)

その他機能手動焦点調整

オートホワイトバランス オート露出コントロール スナップショットボタン

LEDインジケータ

外形寸法 W67 × D22 × H38 (mm)

本体重量 128g (ケーブル含む)

USBケーブル長 約1.8 m クリップはさみサイズ 7mm~15mm インターフェイス USB 1.1 消費電流 最大100mA

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《 受付時間 9:00~17:00 》 【土・日・祝・祭日を除く】

- ※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

マニュアル No.MCM-01SL-A0301